




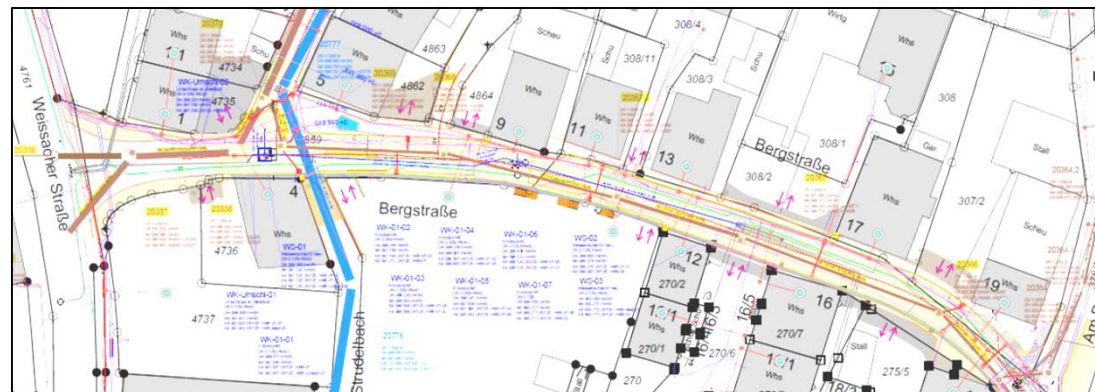
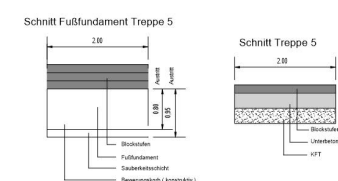
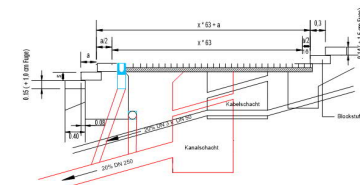


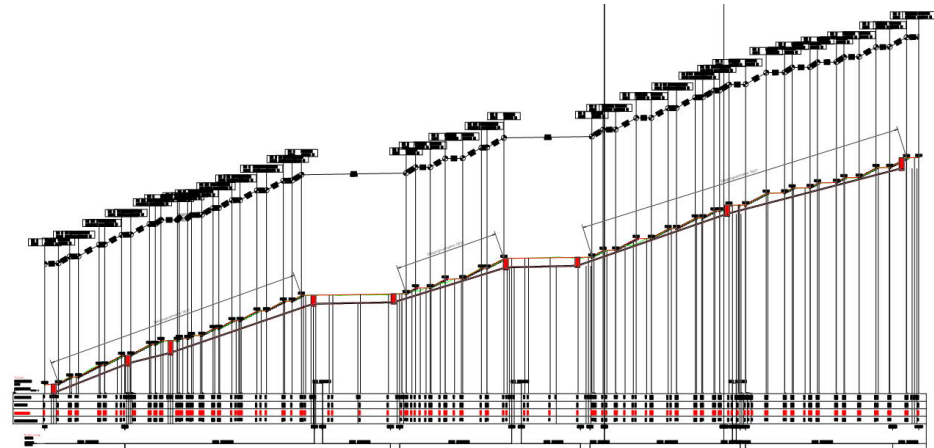


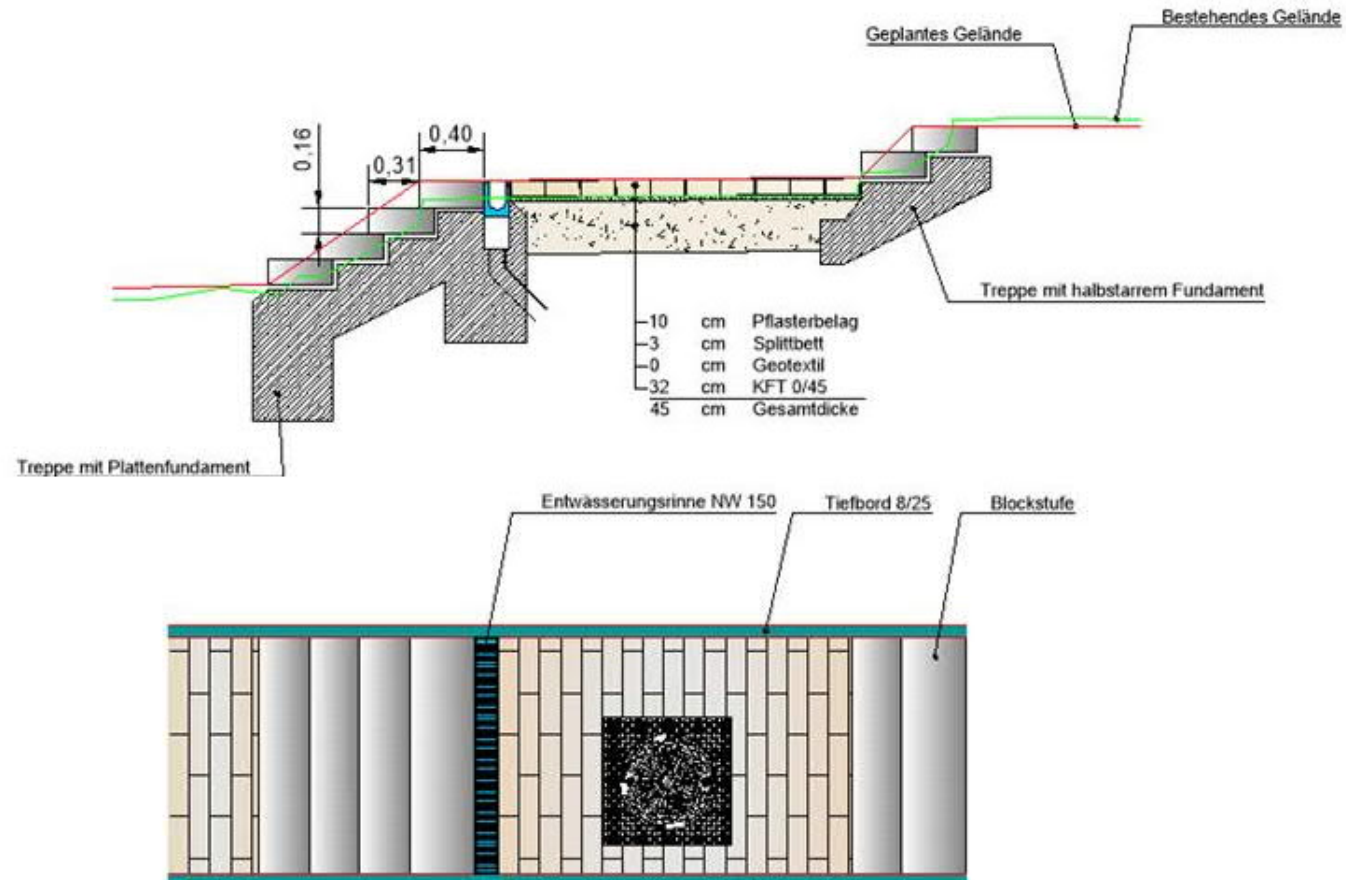


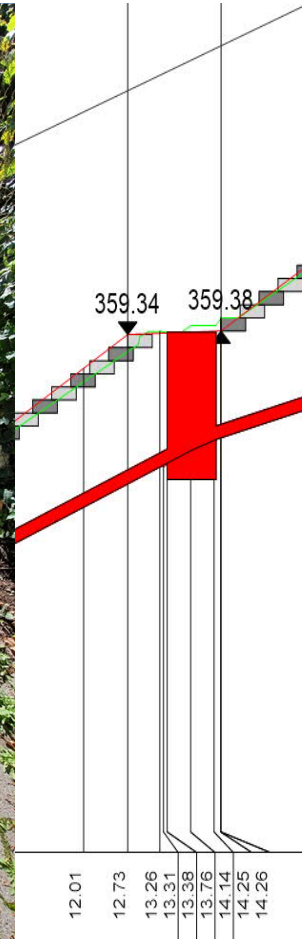


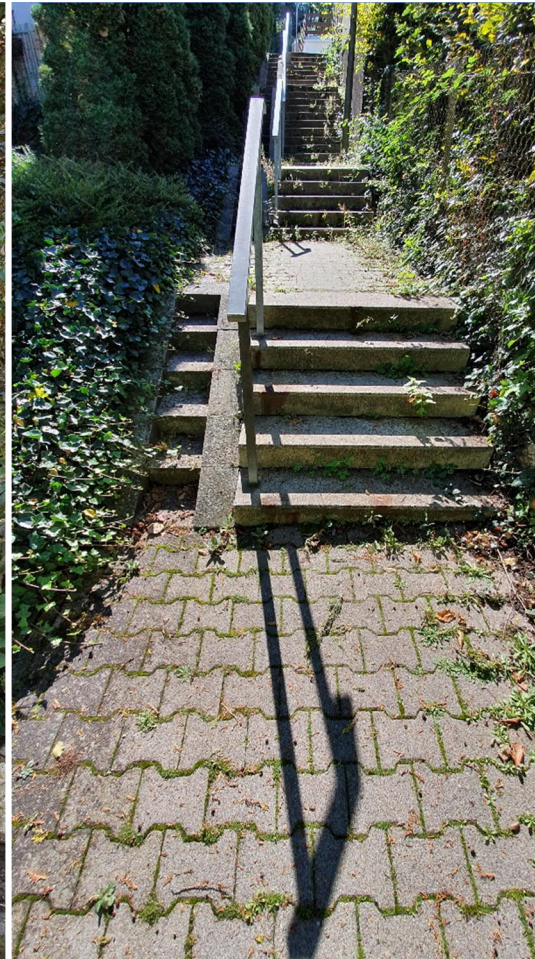


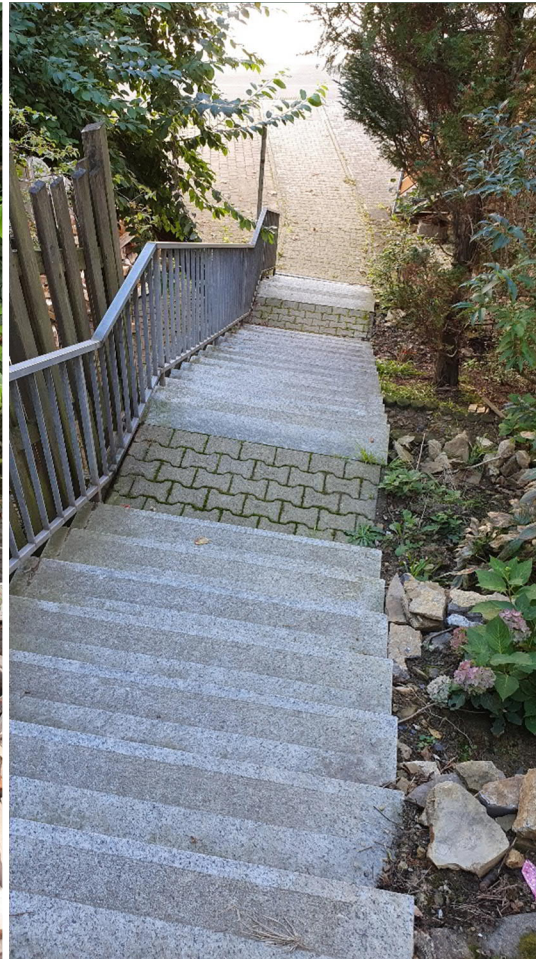


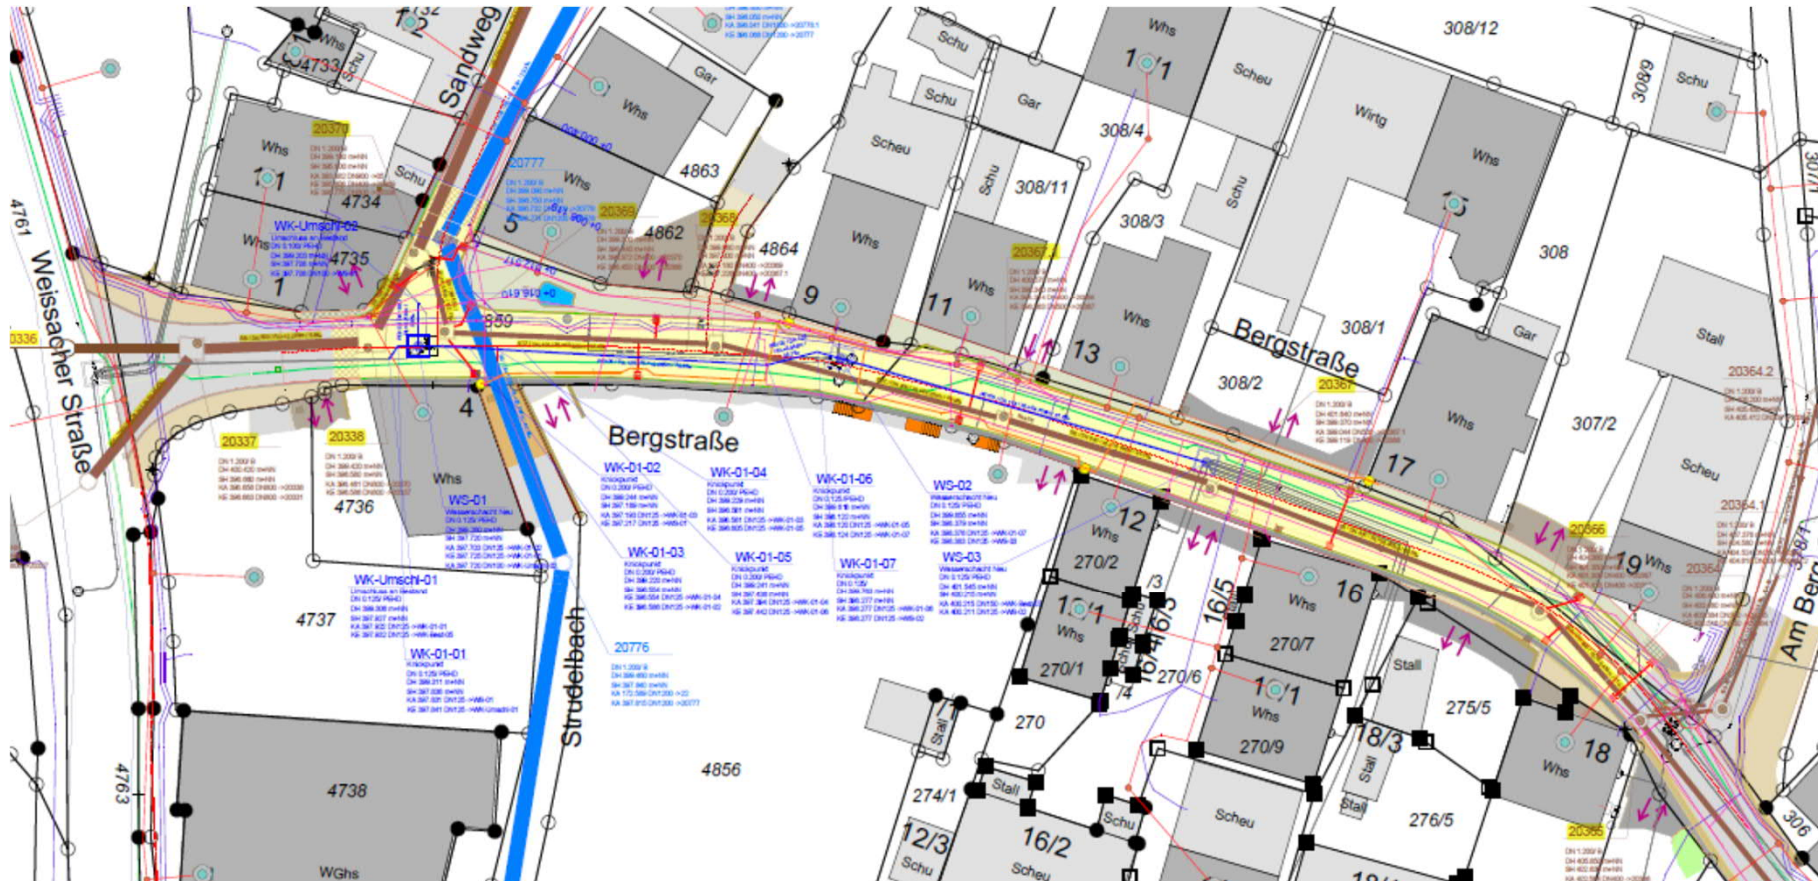


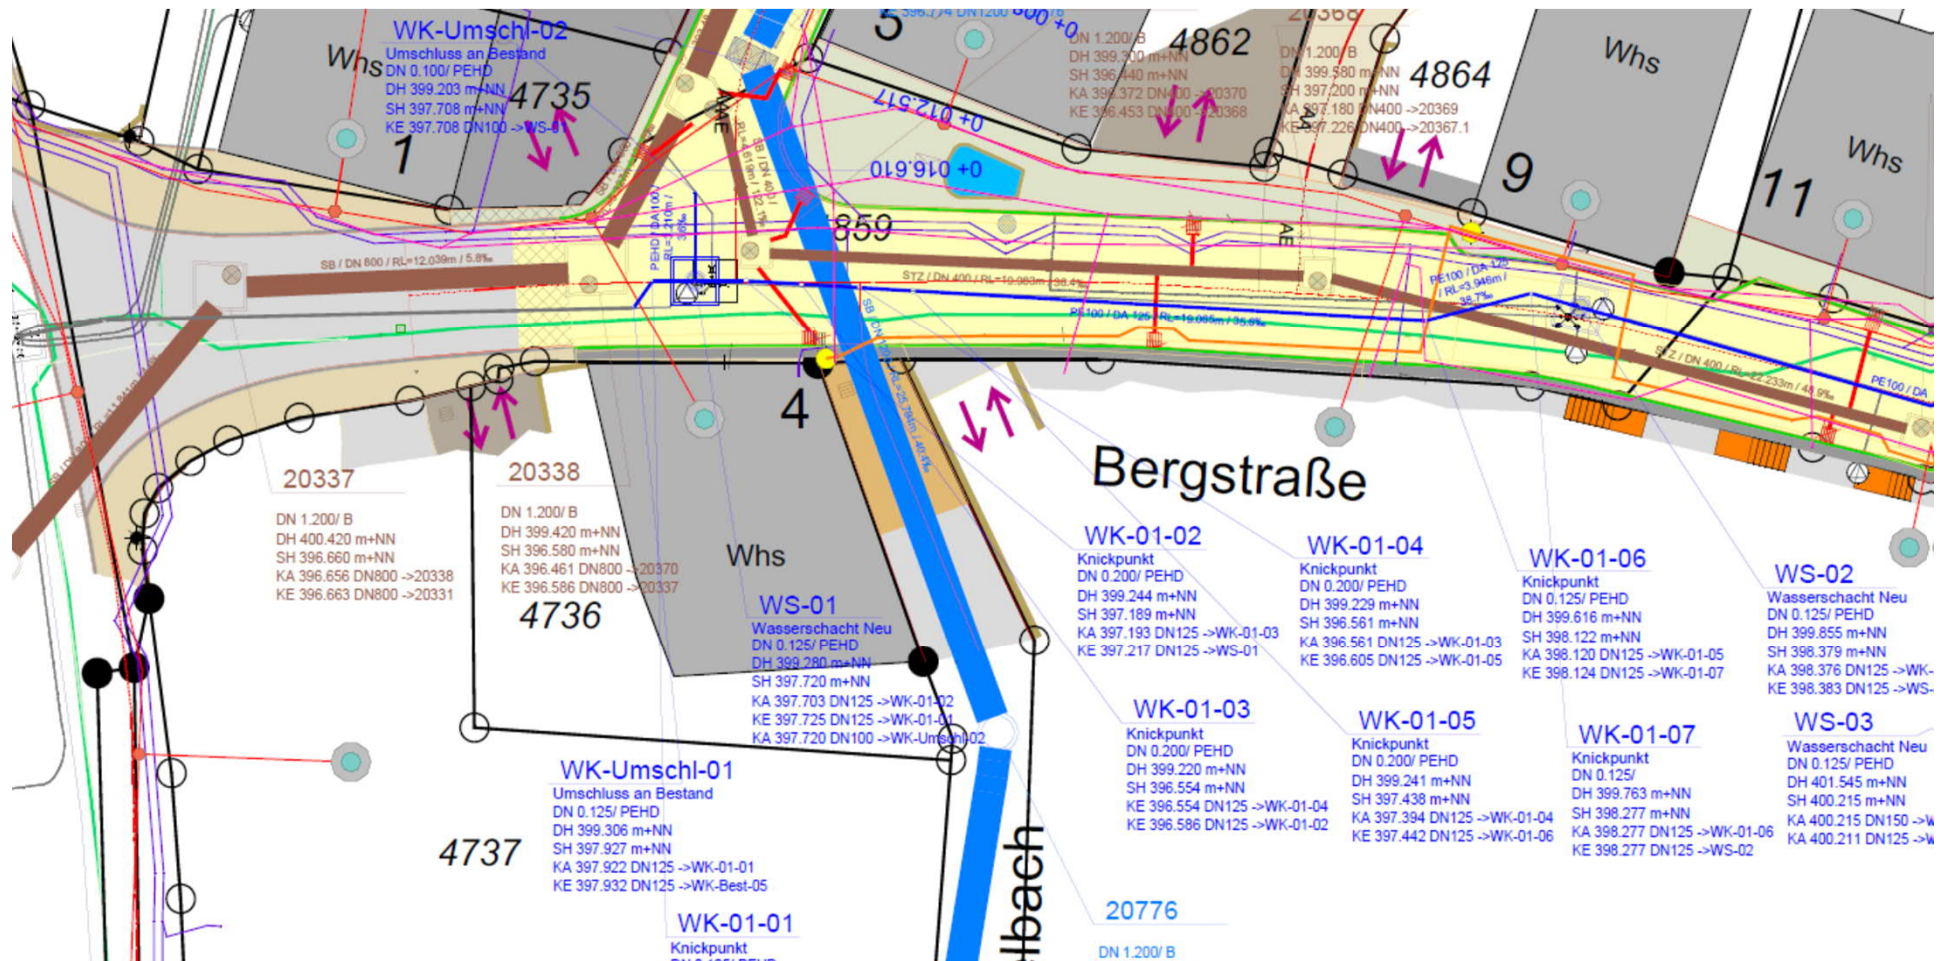


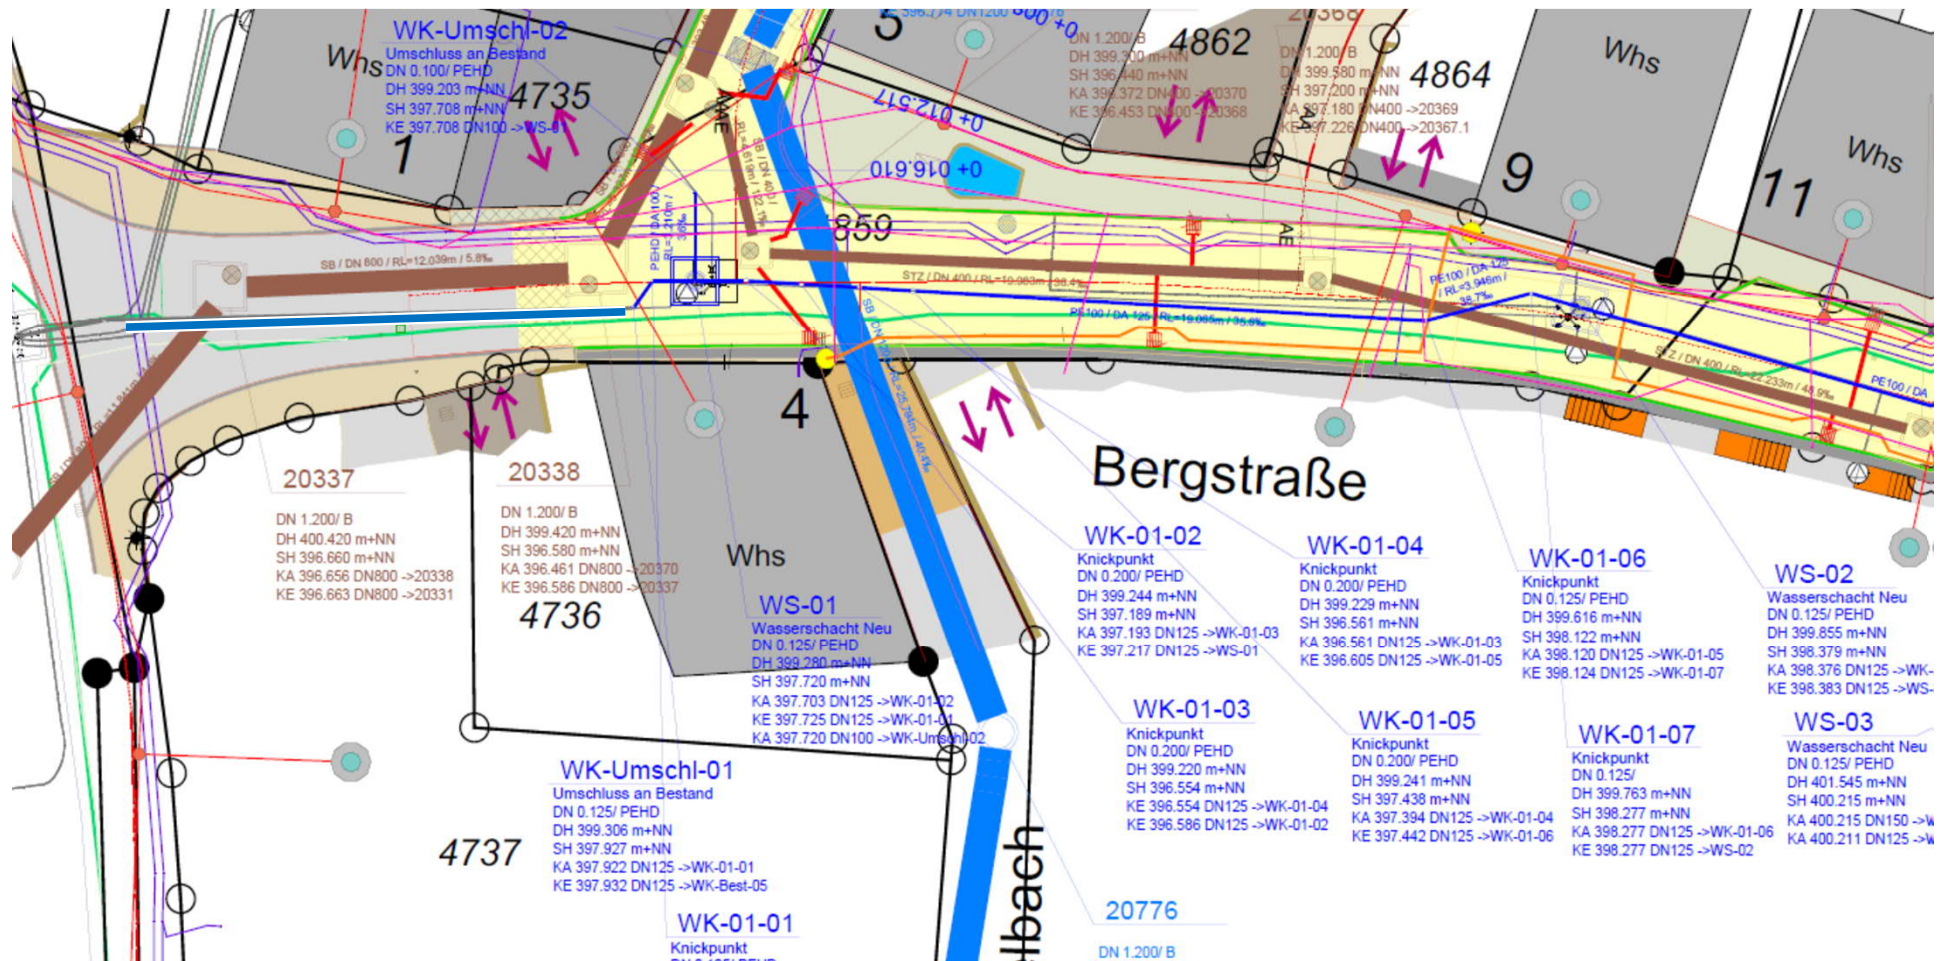


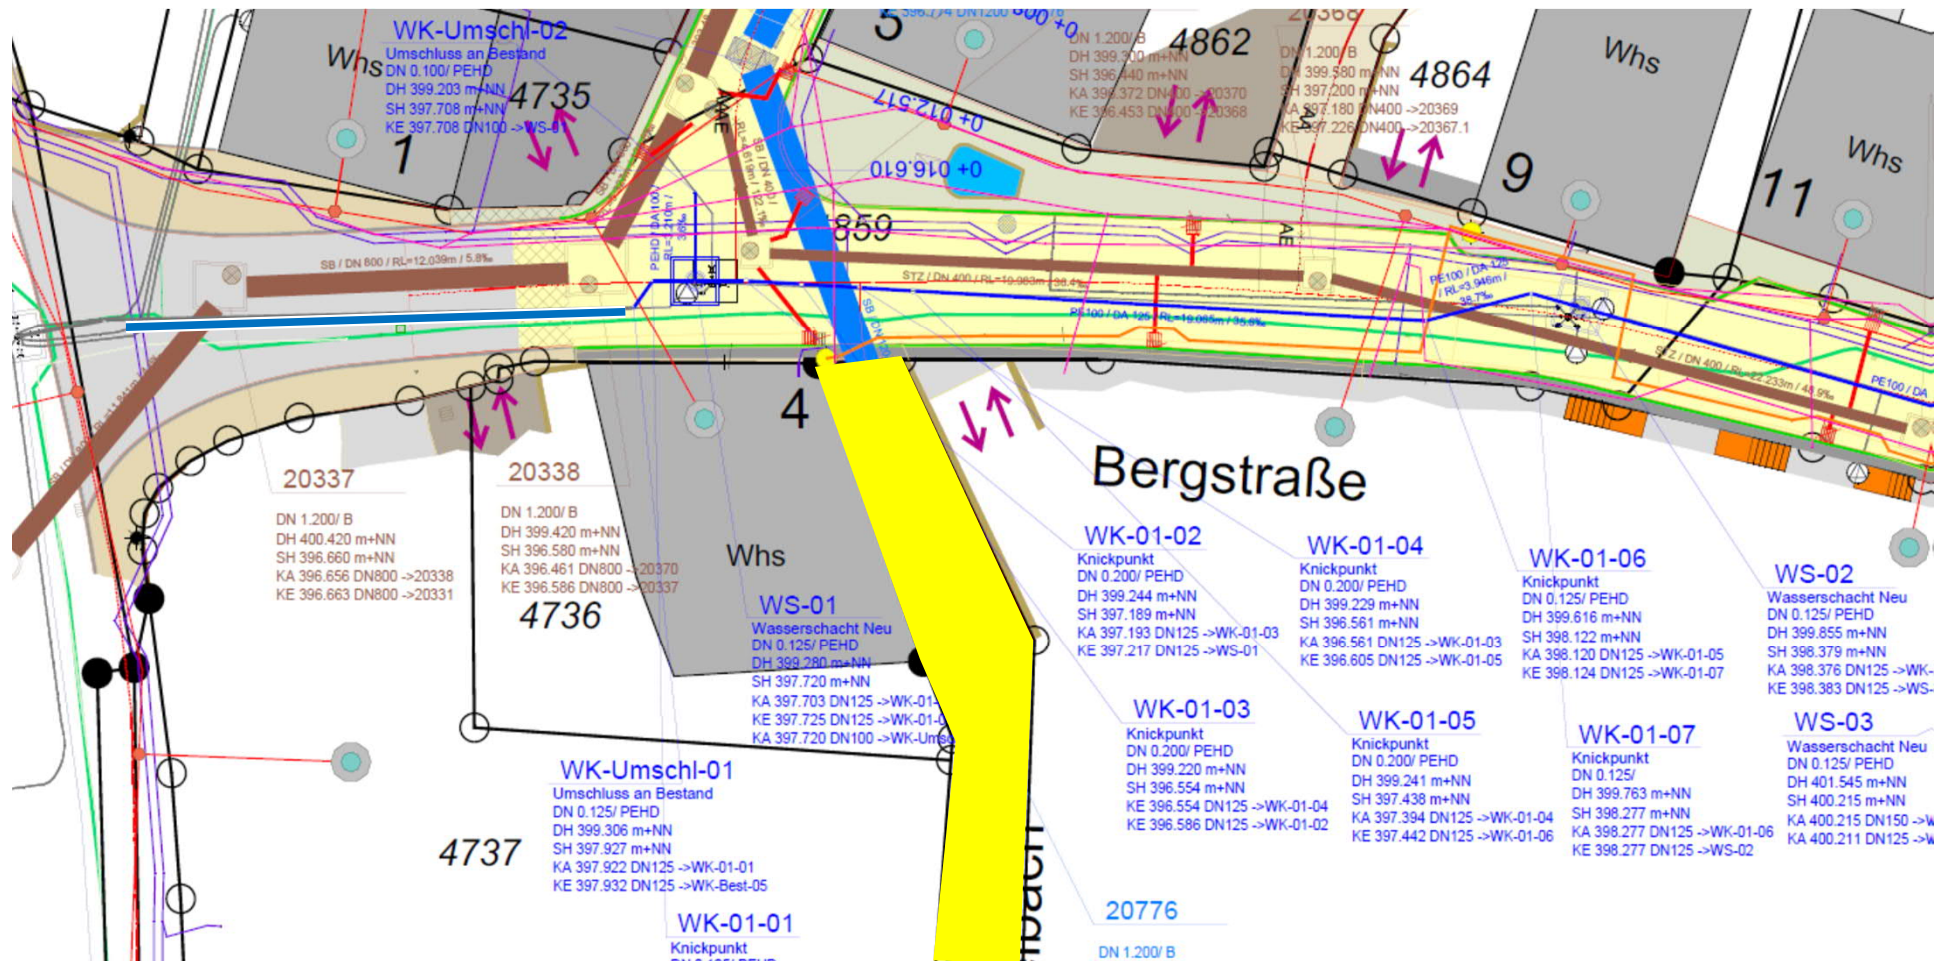


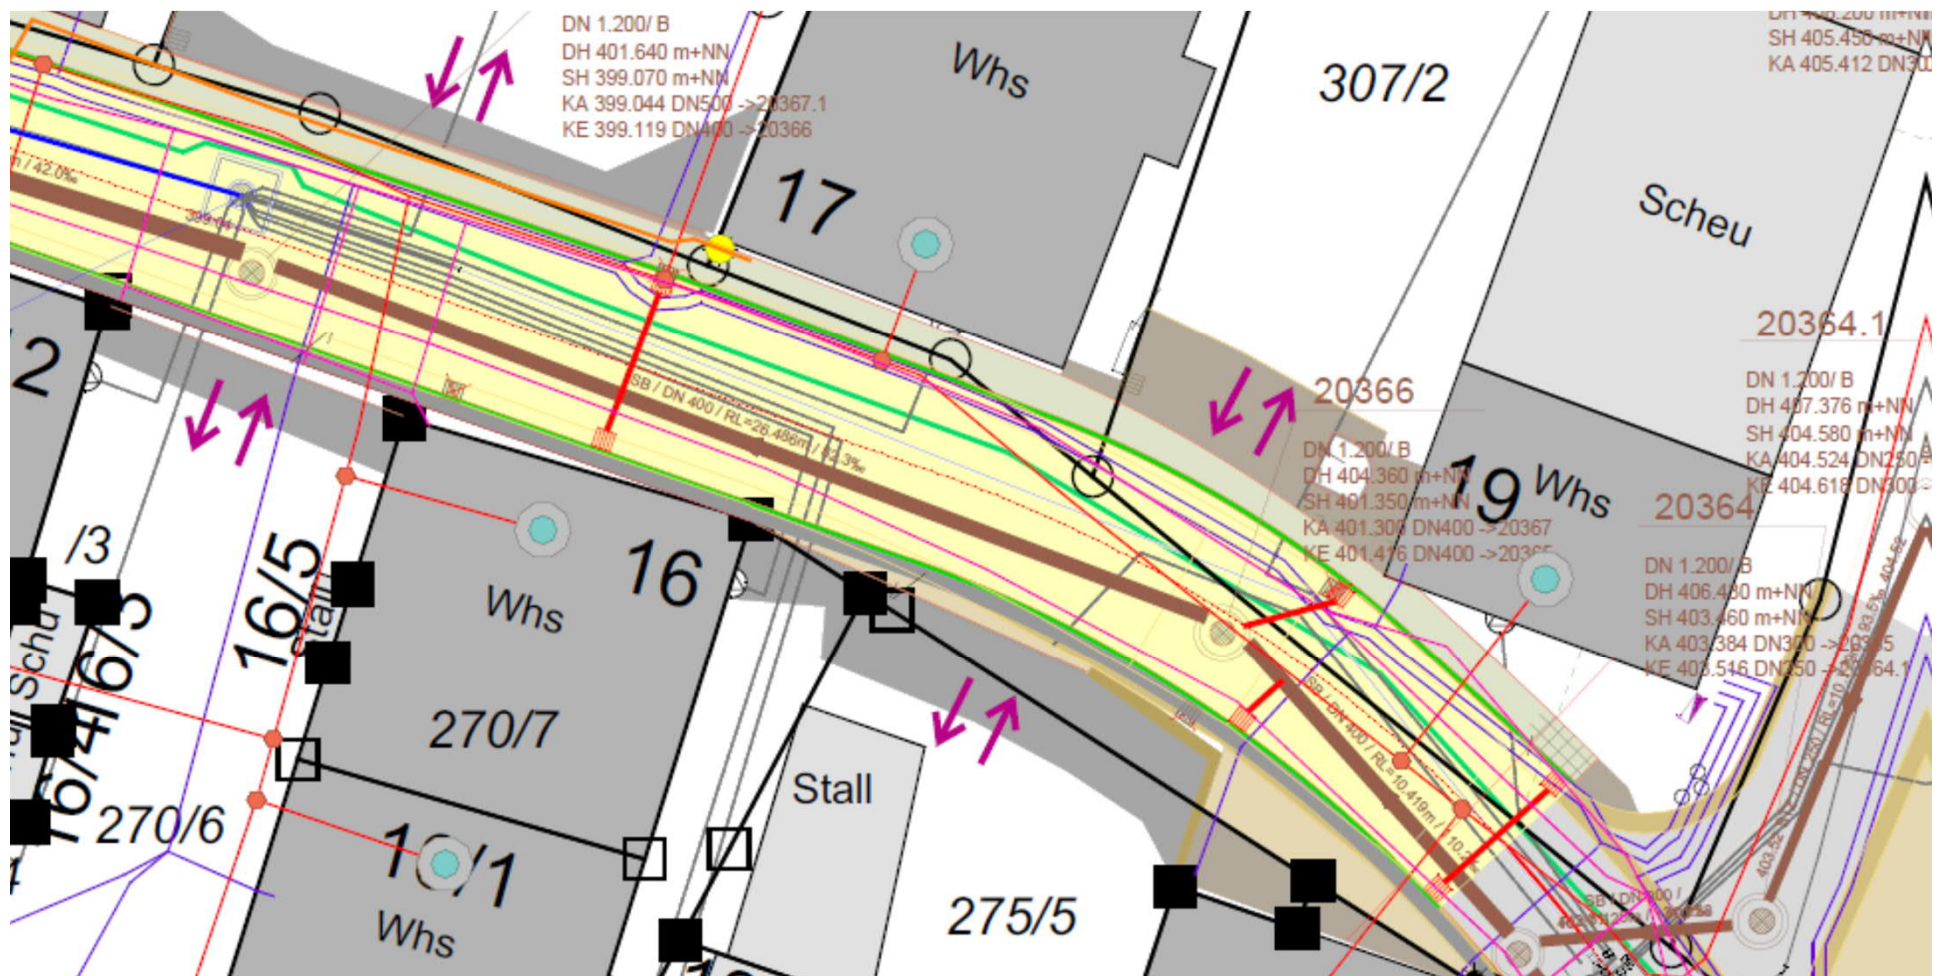

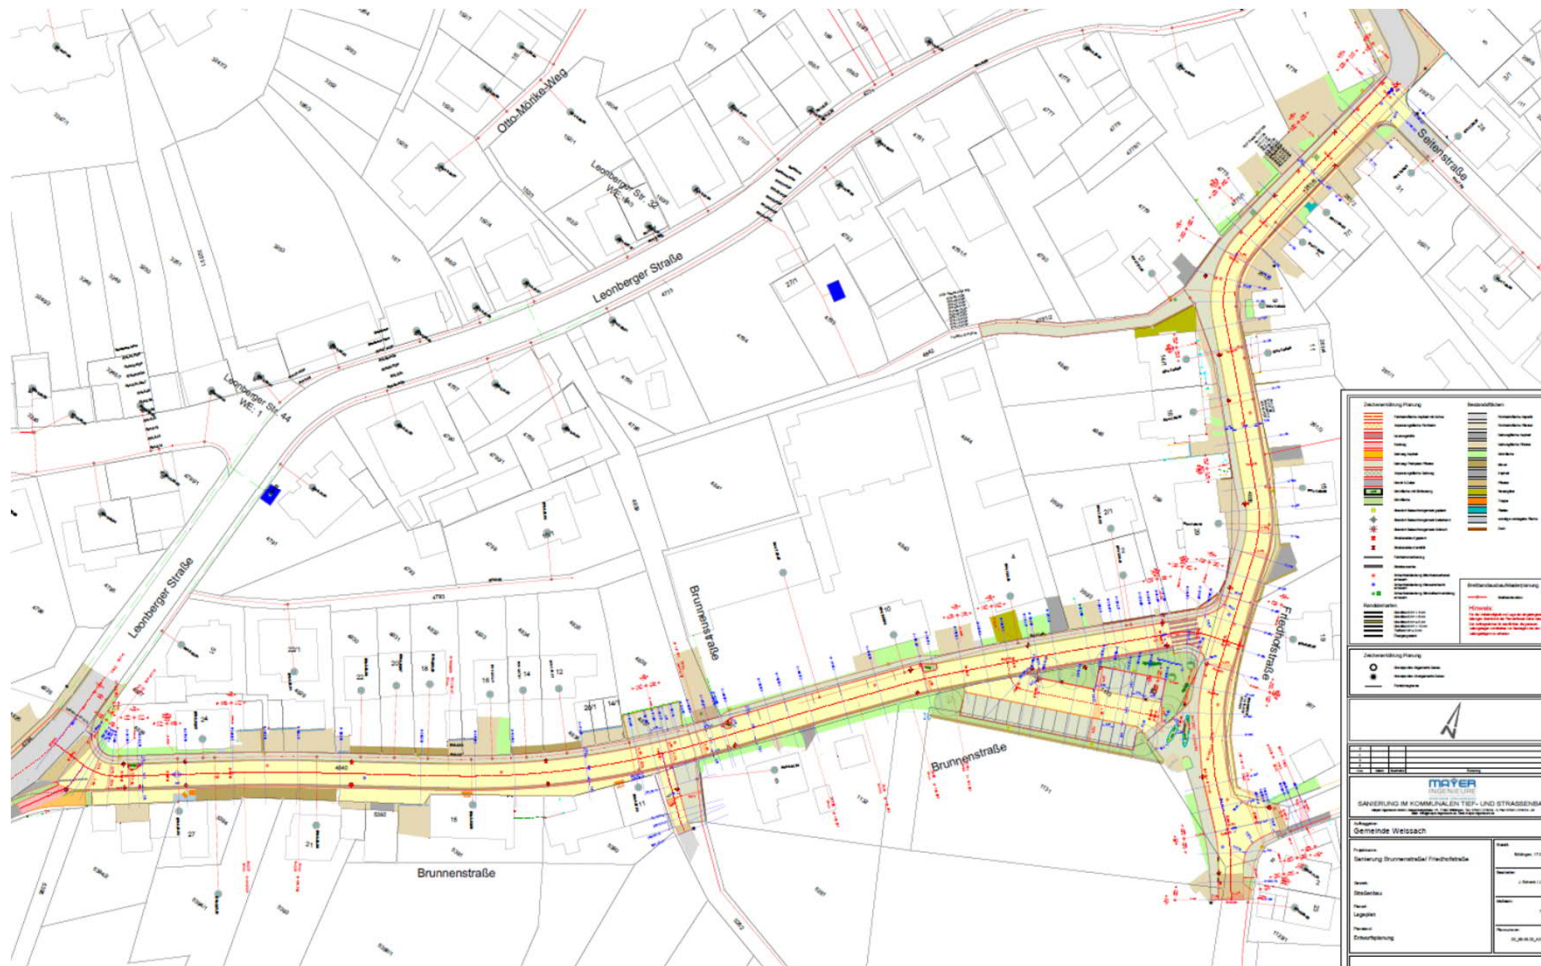

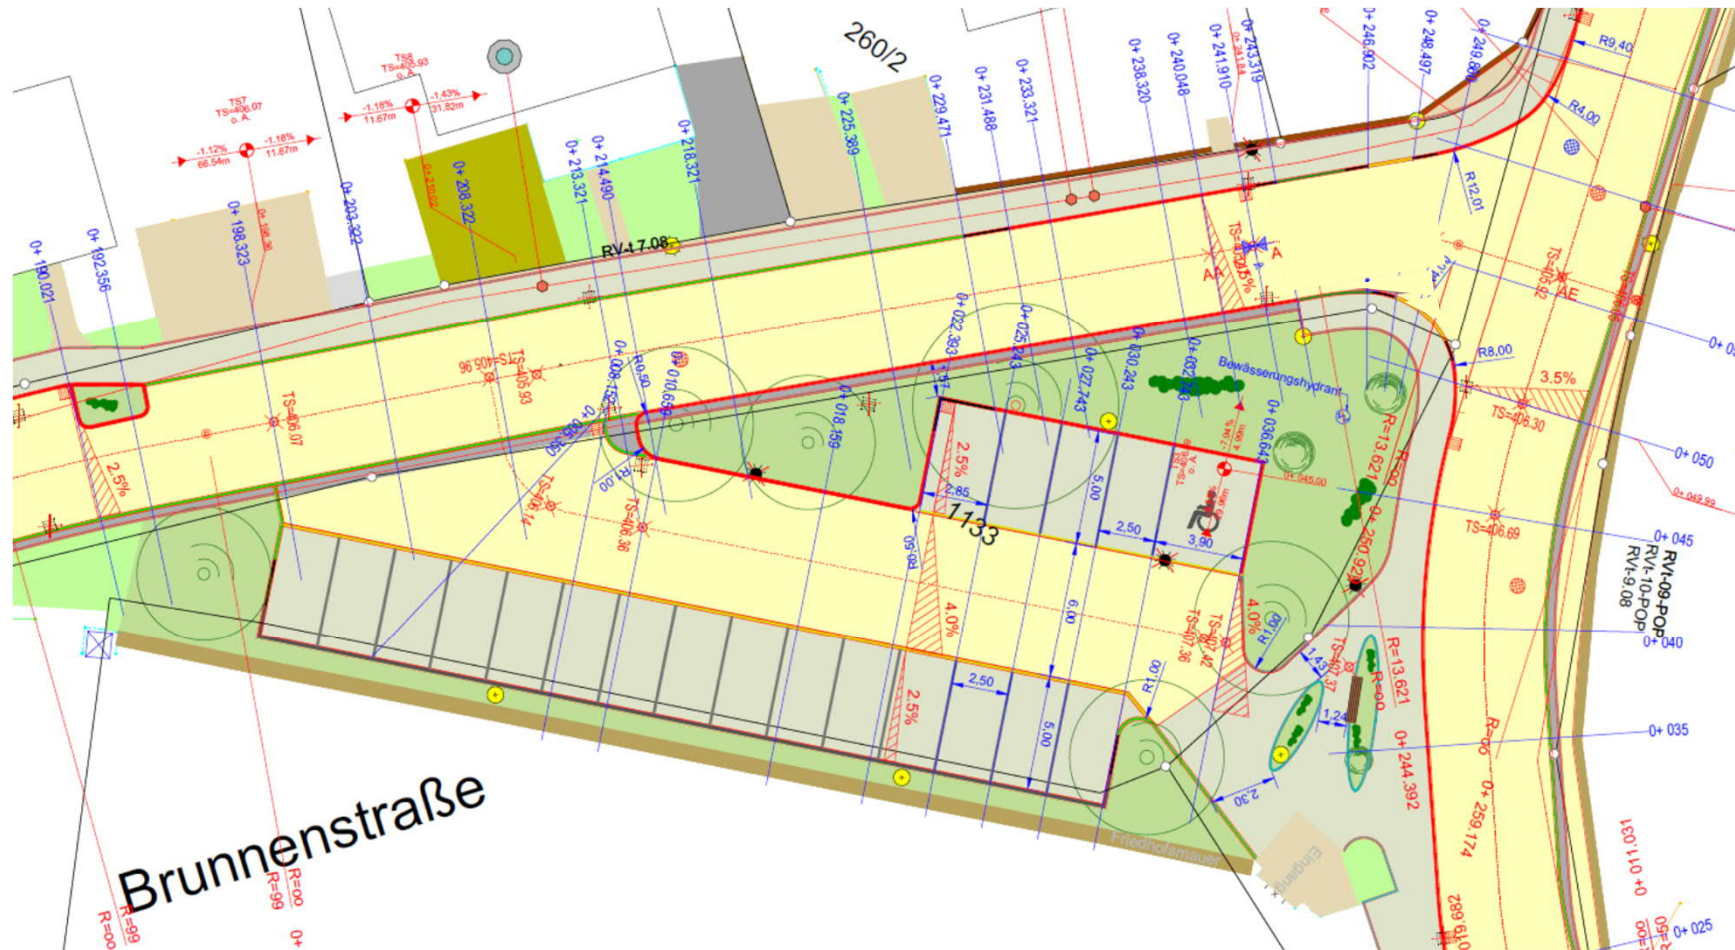

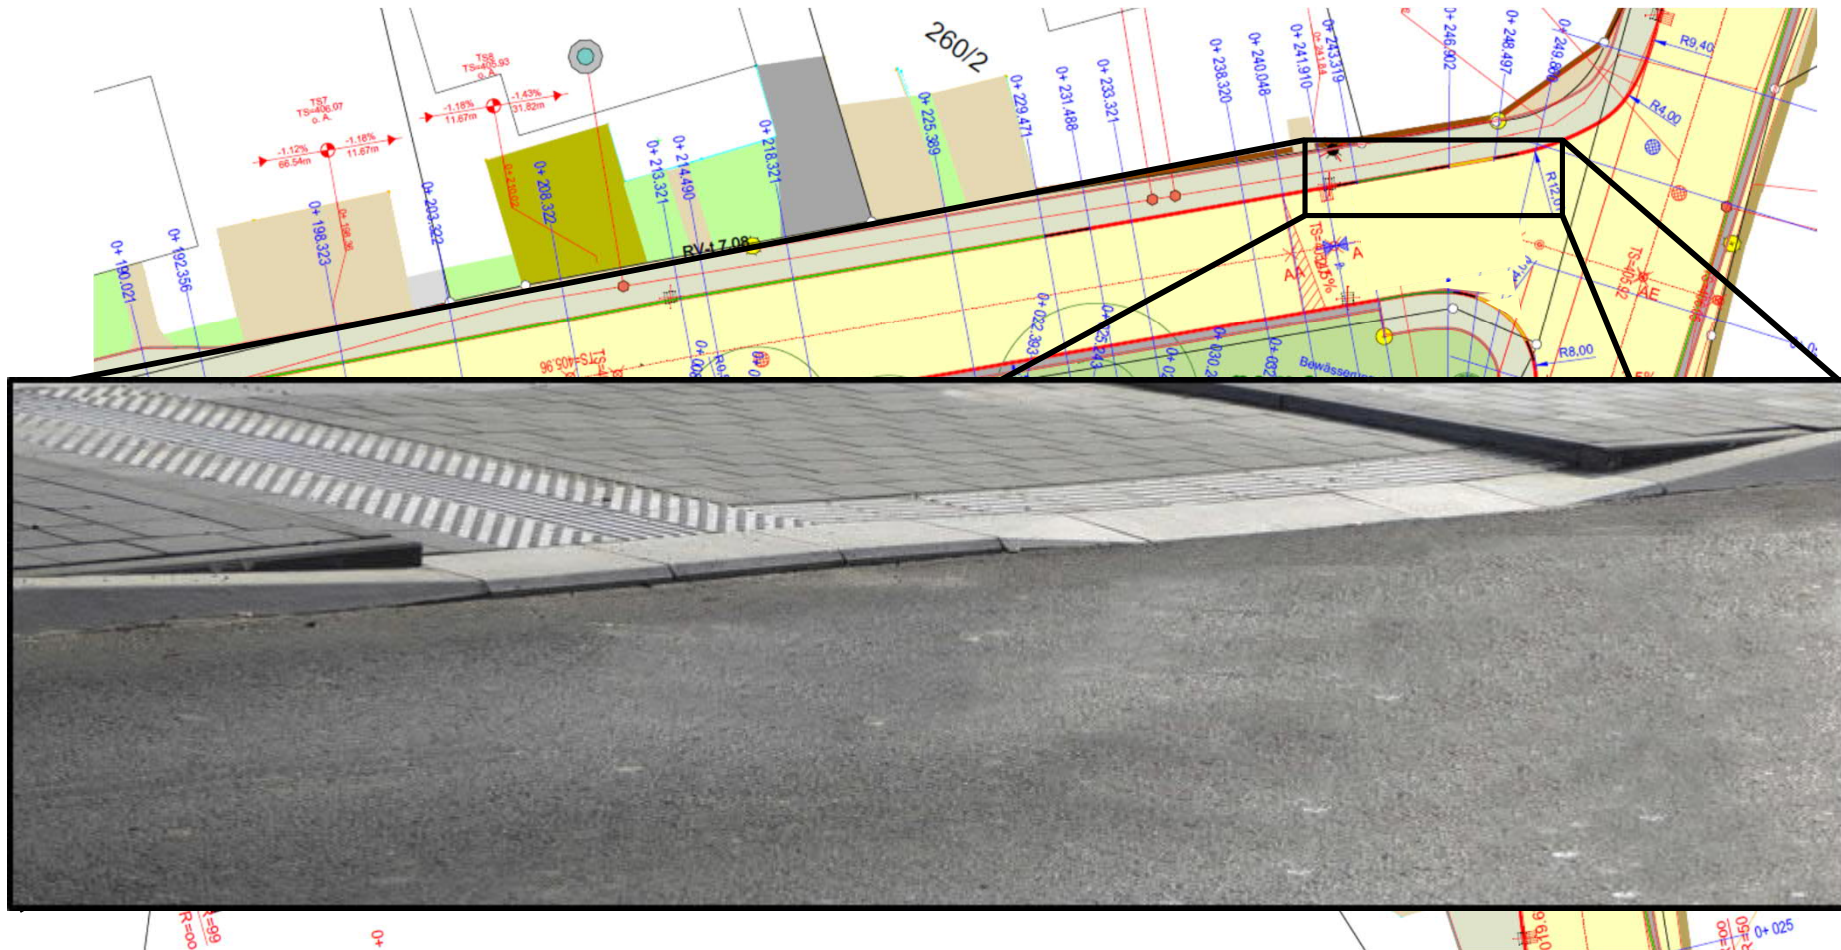

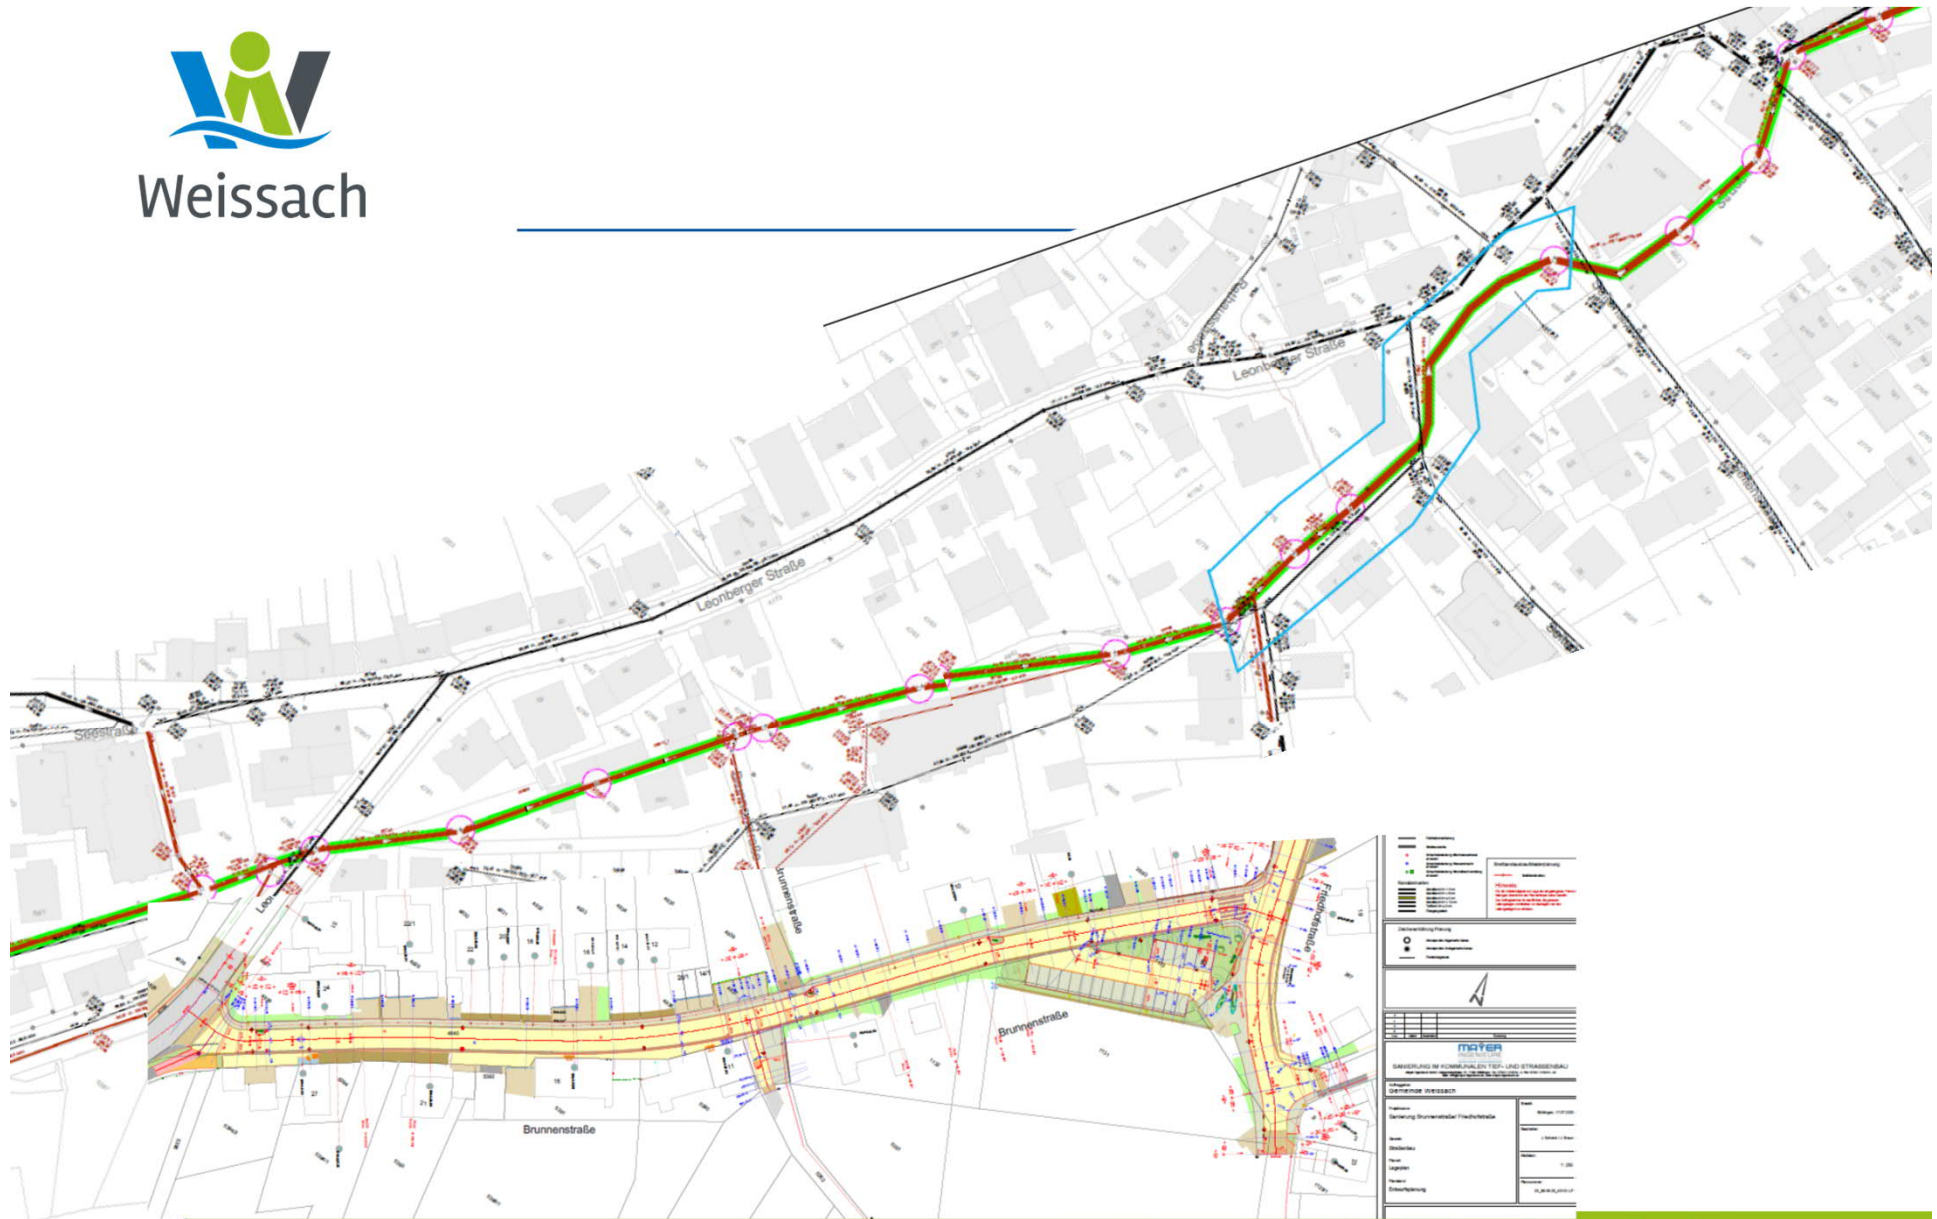

Die Wände sind nicht inkrustiert. Laut Aussage des Inspektors wurde zu Abdichtungszwecken die Strudelbachverlängerung schonmal schwarz angestrichen. Kameratechnik mit Fokussierung und Schwarz/weiß-Thematik schwierig!
In den weißen Bereichen ist die Betonwand porös. Beim Reiben zerbröckelt der Beton. Macht den Eindruck von einer „schimmigen Wand“.

Haltung 20760 (im Baufeld Friedhof-/Brunnenstraße):
In dieser Haltung ist die Decke am stärksten korrodiert. Über die gesamte Deckenlänge sind die Bewehrungsseile sichtbar. Nach ca. 2 m kreuzt eine alte Leitung (evtl. Wasser?) den Kanal (siehe Bild).

Haltung 20804
In der Decke ist das Bewehrungsseil korrodiert und teilweise ist die Decke bereits abgeplatzt.

Haltung 20805 (im Baufeld Friedhof-/Brunnenstraße):
In dieser Haltung ist die Decke korrodiert. Schaden zieht sich fast über die gesamte Deckenlänge.

Haltung 20761:
Ähnlicher Zustand wie bei Haltung 20805.

Haltung 20761
Bewehrungsseile sichtbar

Haltung 20805
Bewehrungsseile über die gesamte Länge, aber nicht Breite der Decke

Haltung 20805
Stärkere Abplatzungen


Haltung 20760
Bewehrungsseile liegen teilweise schon frei


Haltung 20760
Bewehrungsseile an der Decke




Haltung 20760
Kreuzende Leitung





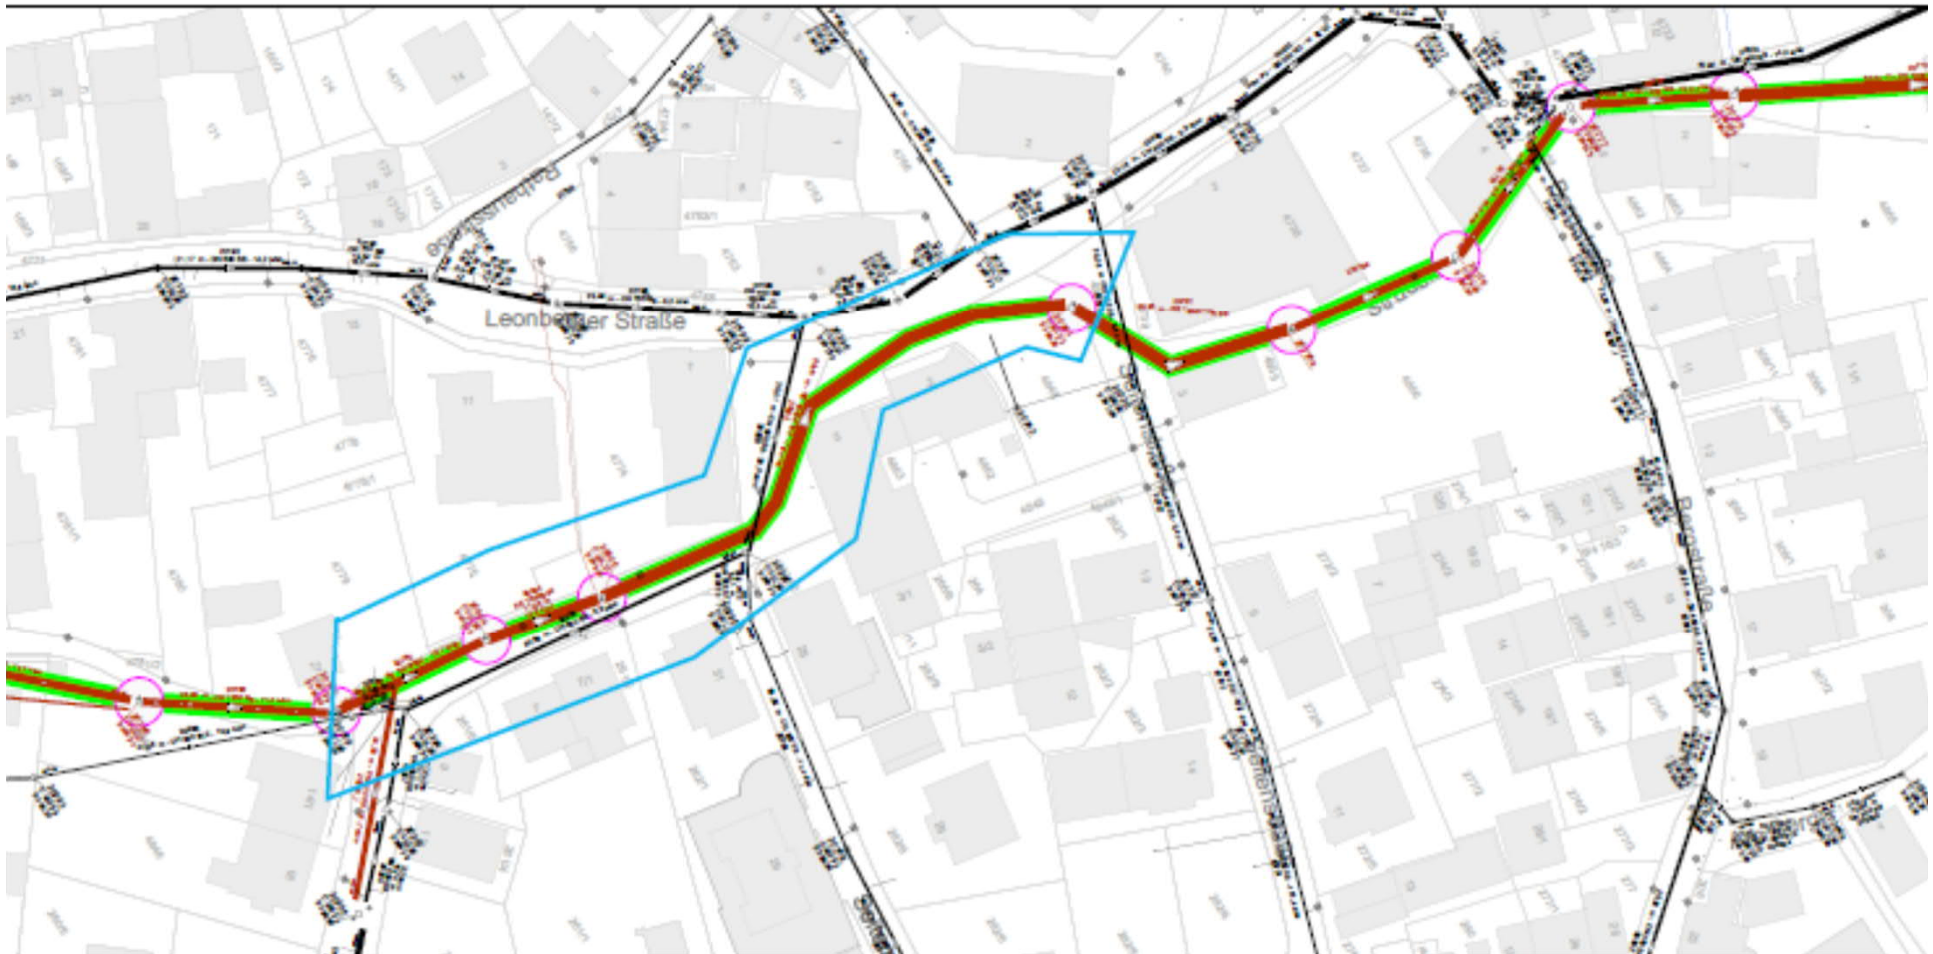

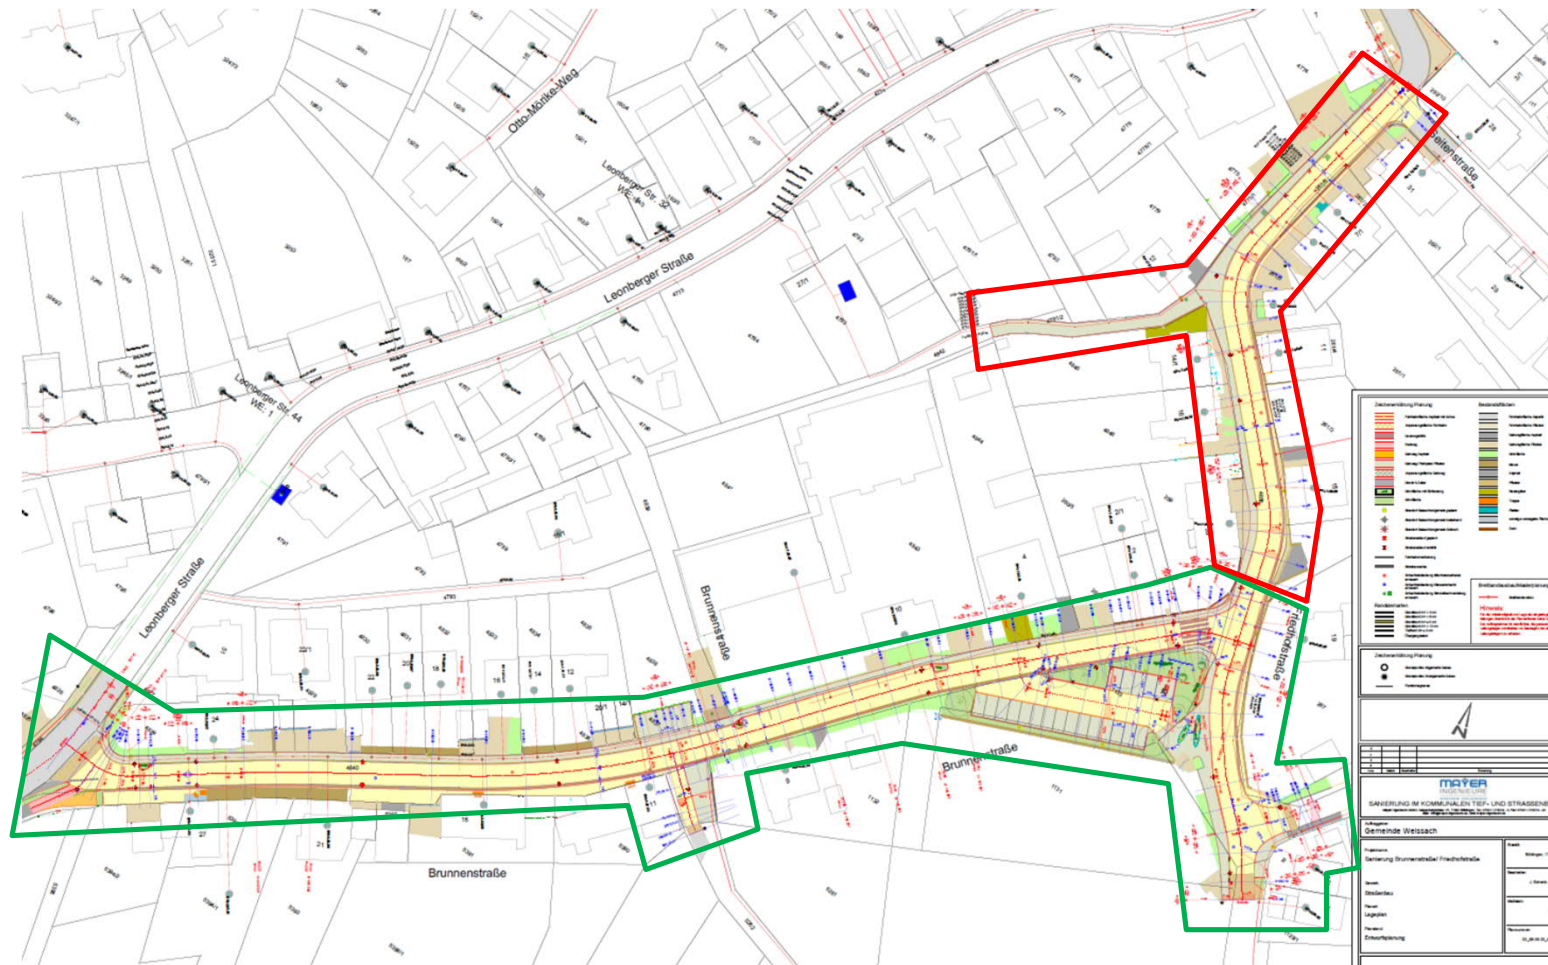

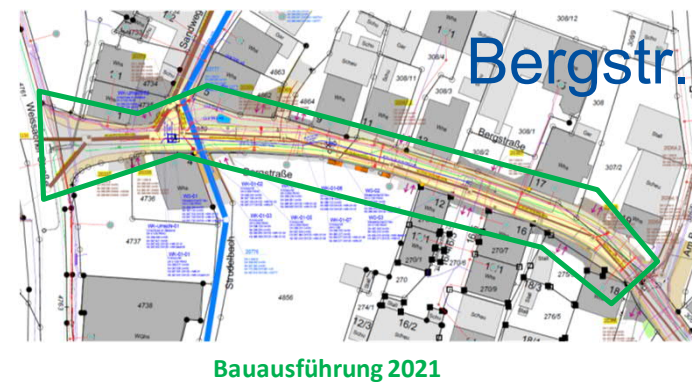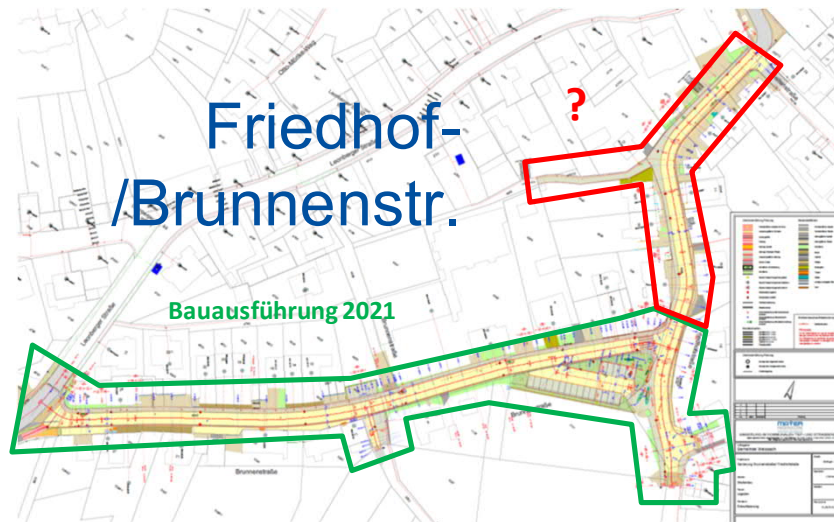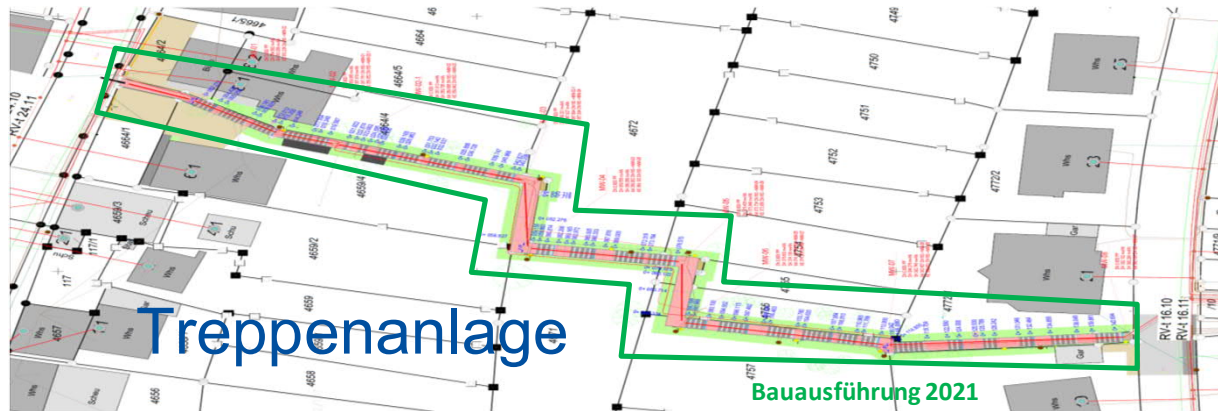

GEMEINSAM VORAUSDENKEN

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.